

Profil vod ke koupání – vodní nádrž Kacabaja

souhrn informací o vodách ke koupání

1 Profil vod ke koupání	
▪ Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK)	620012
▪ Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)	Profil vod ke koupání – VN Kacabaja
▪ Nadmořská výška	360 m.n.m.
▪ Plocha nádrže	2,8 ha
▪ Základní hydrologická charakteristika	Dlouhodobý průměrný roční průtok k profilu hráze nádrže činí 0,041 m ³ /s.
▪ Kompetentní KHS	Krajská hygienická stanice (KHS) Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
▪ Kompetentní správce povodí a zpracovatel	Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava <u>zpracoval</u> : Ing. Marek Štrajt ve spolupráci - AQUATIS, a.s., Brno, strajt@pod.cz, tel. 596 657 267 <u>odpovědná osoba</u> : Ing. Jana Potiorová, potiorova@pod.cz, tel. 596 657 272
▪ Poslední aktualizace	2025
▪ Přezkoumání	nejpozději 2029
2 Voda ke koupání	
▪ Identifikátor vody ke koupání (IDHMB)	KO811502
▪ Název vody ke koupání (NZHMB)	Hodslavice - VN Kacabaja
2.1 Koupací místo	
▪ Identifikátor koupacího místa-pláže (IDPLAZ)	KO811502P1
▪ Název koupacího místa (NZPLAZ)	Hodslavice - VN Kacabaja – pláž
▪ Provozovatel (obec)	Obec Hodslavice, Hodslavice 211, PSČ 742 71, tel. 556 750 010 - starostka Mgr. Pavla Adamcová, obec@hodslavice.cz
▪ Návštěvnost	desítky osob/den
▪ Vybavení	K dispozici je stánek s občerstvením (se sezónním provozem), jehož součástí jsou i záchody, sprchy a mobilní převlékárny. V místě je rovněž antukový kurt pro volejbal a minikopanou. Pod hrází je větší asfaltové parkoviště pro motorová vozidla. Parkování v sezónu je za poplatek. Plavčík ani zdravotník přítomni nejsou.
▪ Charakter břehu, dna	Břeh travnatý, dno částečně betonové nebo bahnité.
▪ Délka pláže (břehu)	Trojstranná travnatá pláž délky cca 300 m.
▪ Krátkodobé znečištění	Nebylo identifikováno.
3 Oblast vlivu	
▪ Identifikátor oblasti vlivu (IDOV)	620012
▪ Název oblasti vlivu (NZOV)	Povodí VN Kacabaja

Profil vod ke koupání – vodní nádrž Kacabaja

souhrn informací o vodách ke koupání


▪ Plocha oblasti vlivu	Povodí nádrže měří 3,13 km ²
3.1 Monitorovací body	
3.1.1 Hlavní monitorovací bod	
▪ Identifikátor hlavního monitorovacího bodu (IDHMB)	KO811502
▪ Název hlavního monitorovacího bodu (NZHMB)	VN Kacabaja
▪ Riziko pro koupající	Aktuální hodnocení jakosti vody na internetových stránkách KHS. http://www.khsova.cz/obcanum/koupaci-mista/503?pr=1
▪ Mikrobiální znečištění	Klasifikace jakosti vody ke koupání na základě vyhodnocení výsledků analýz mikrobiologických ukazatelů (intestinální enterokoky a Escherichia coli) za období 2022-2025: dobrá jakost
▪ Obsah fosforu	Koncentrace celkového fosforu se dle měření KHS pohybuje dlouhodobě vesměs lehce nad úrovní limitní hodnoty dle NV č. 401/2015 Sb. v platném znění. Od roku 2012 není tento parametr sledován.
▪ Výskyt sinic	Významně vyšší koncentrace sinicových buněk byly zaznamenány v rekreačních sezónách 2008 (jen přechodně v červenci), 2024 a 2025 (v průběhu letních měsíců).
▪ Další faktory	V roce 2025 byl v nádrži potvrzen výskyt cercárií.
▪ Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu (SouhrnHMB)	Vyhovující stav
3.2 Bodové zdroje znečištění	
V oblasti vlivu se nenachází žádný významný bodový zdroj znečištění.	
3.3 Difúzní zdroje znečištění	
3.3.1 Difúzní zdroj znečištění	
▪ Identifikátor difúzního zdroje znečištění (IDDZ)	620012D01
▪ Název difúzního zdroje znečištění (NZDZ)	Erozní ohrožení na pozemcích v blízkosti nádrže.
▪ Mikrobiální znečištění difúzního zdroje znečištění	Riziko střední
▪ Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Erozní smyv fosforu, riziko vysoké
▪ Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění (SouhrnDZ)	Riziko vysoké
4 Celkové zhodnocení	
▪ Závěry	Nádrž s dlouhodobě velmi dobrou kvalitou vody. Nicméně v posledních dvou sezónách (2024 a 2025) bylo KHS vydáno upozornění na zhoršenou jakost

Profil vod ke koupání – vodní nádrž Kacabaja

souhrn informací o vodách ke koupání

	vody z důvodu vyššího obsahu sinicových buněk. V roce 2025 pak byl v nádrži potvrzen i výskyt cercárií. Na základě hodnocení mikrobiálního znečištění je voda v tomto profilu aktuálně klasifikována stupněm dobrý. Přítok (Zrzávka – pramenná oblast) nemonitorován. Významné bodové zdroje znečištění se v oblasti vlivu nenacházejí. Jako možný difúzní zdroj lze uvést erozní riziko v povodí nádrže.
▪ Návrhy opatření ke snížení znečištění	Nejsou
▪ Další opatření řízení	Pokusit se shromáždit další informace o hospodaření na zemědělských plochách v blízkosti nádrže Kacabaja.
▪ Přijatá opatření ke snížení znečištění	Nejsou
5 Podklady	Metodický návod ke způsobu sestavení profilů vod ke koupání.
	Evidence uživatelů vod v oblasti dílčího povodí Horní Odry.
	Data SZÚ, KHS Ostrava.
	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací MSK.
	Plán oblasti dílčího povodí Horní Odry.

Profil vod ke koupání – VN Kacabaja

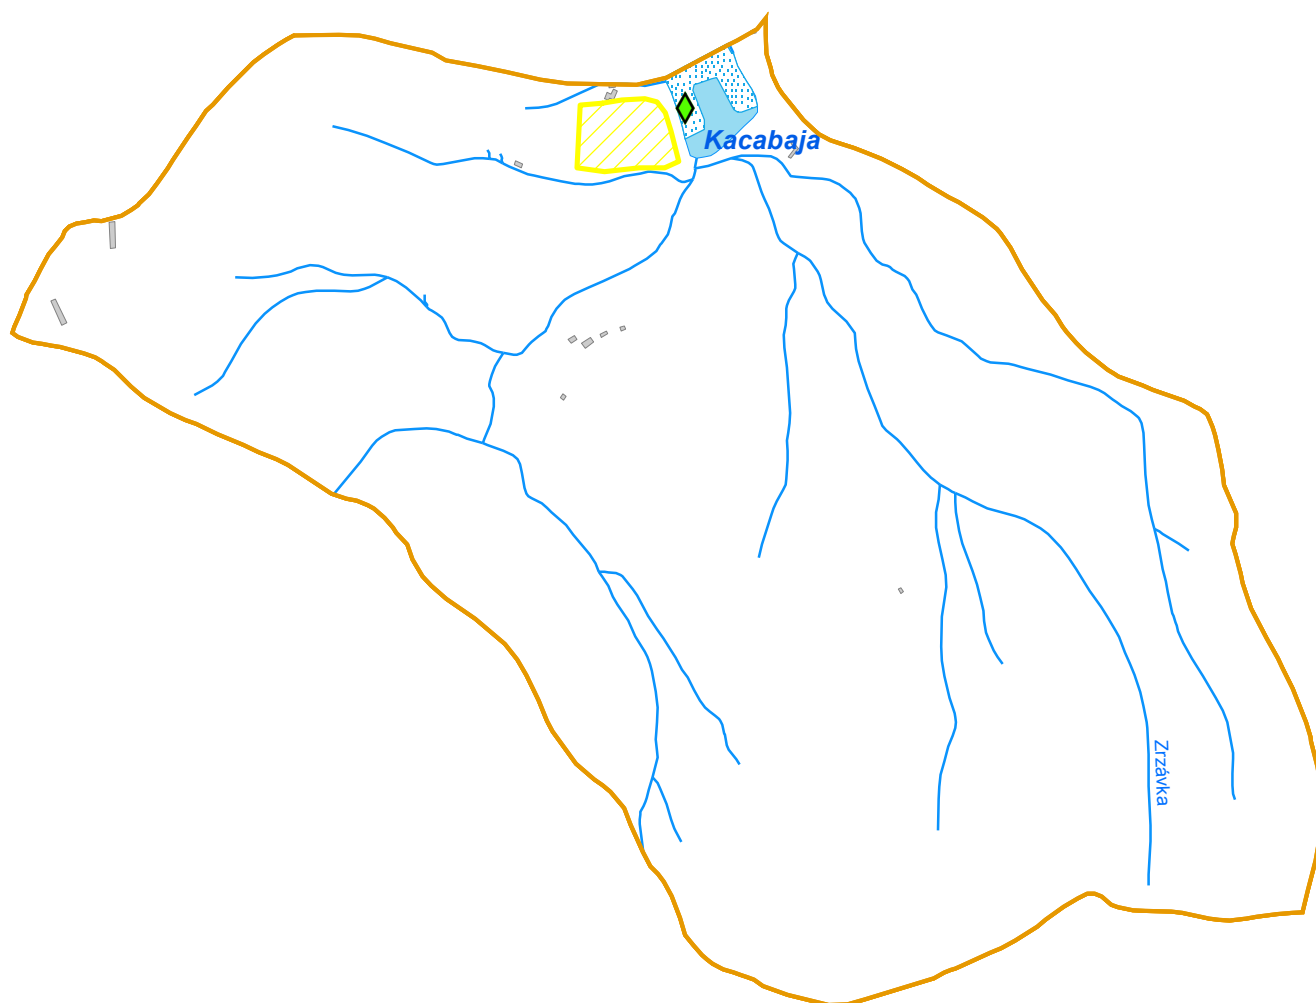

◆ Hlavní monitorovací bod, dlouhodobé hodnocení vyhovující stav

Monitorovací body

▲ nepříznivý stav

▲ vyhovující stav

Místa vypouštění (bilance)

● Bodový zdroj znečištění s extrémní rizikovostí

● Bodový zdroj znečištění s vysokou rizikovostí

● Bodový zdroj znečištění se střední a nízkou rizikovostí

Difúzní zdroje znečištění

■ Difúzní zdroj znečištění s extrémní rizikovostí

■ Difúzní zdroj znečištění s vysokou rizikovostí

■ Difúzní zdroj znečištění se střední a nízkou rizikovostí

○ Oblast vlivu

■ Budova / Blok budov

○ Vodní plocha

— Vodní tok

○ Povodí IV. řádu

○ Koupací místo

Zpracoval Pöry Environment a.s. ve spolupráci s Povodí Odry s.p.

0.1 0 0.2
km

